



ARCONE®



Singles®

Super Singles® 240



S540



S450



S240



SS240

TRADESMAN®



T240



XT540

ARCONE® is a Division of A.C.E. International Company

85 Independence Drive, Taunton, MA 02780, USA

TEL: +1 (508) 884-9600 • TOLL FREE: +1 (800) 223-4685


or

Please visit our website: www.arc1weldsafe.com






Warnings! Avertissements! Advertencias!

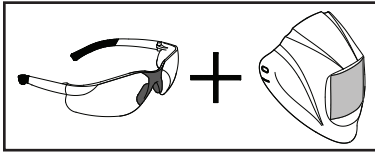

- **Wear safety glasses with welding helmet for complete eye protection.**
- Pour une protection complète des yeux, portez des lunettes de sécurité avec le casque de soudage.
- Para la protección completa de los ojos, use gafas de seguridad con casco de la soldadura.




- **Warning, check before each use. Confirm proper function with a bright light source. Do not use if lens fails to turn dark.**
- Avertissement, vérifiez avant chaque utilisation. Confirmez le bon fonctionnement avec une source de lumière. Ne pas utiliser si l'objectif n'est pas sombre.
- Advertencia, verifique antes de cada uso. Confirme la operación correcta con una fuente de luz. No lo use si la lente no está oscura.



- **Protects against non-ionizing energy**
- Elle protège contre l'énergie non ionisantes
- Protege contra la energía sin ionización




- **Use respiratory protection**
- Utiliser une protection respiratoire
- Uso de protección respiratoria

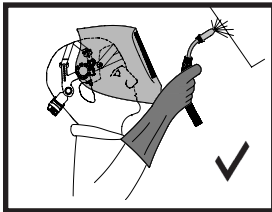

- **Use only if properly trained/ certified**
- utiliser seulement si elles sont bien formés ou certifiés
- utilice únicamente si están bien entrenados o certificados


**NFPA 51B
ANSI Z49.1
ISO 11611:2015**

- **Refer to these standards for best safety practices while welding**
- Observer ces normes pour les meilleures pratiques de sécurité lors du soudage
- Observe estos estándares para las mejores prácticas de seguridad al soldar

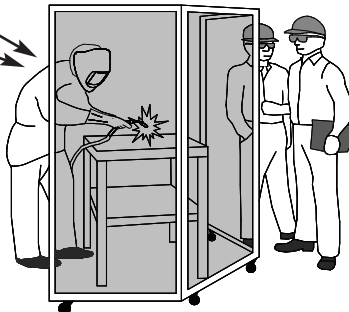


- **Always protect yourself and those nearby when welding. Consult an Industrial Hygienist if necessary.**
- Protégez-vous toujours et ceux qui sont à proximité lors du soudage. Consulter un hygiéniste industriel si nécessaire.
- Siempre protéjase y proteja a los que están cerca al soldar. Consulte a un higienista industrial si es necesario.


Care and Maintenance, Soins et entretien, Cuidado y mantenimiento

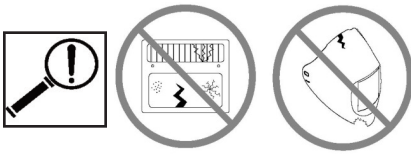


- **Warning, Check for damage/ Do not use if damaged. Replace scratched or damaged oculars.**
- Avertissement, Recherche de dommages / ne pas utiliser si est endommagé. Remplacer rayé pour les oculaires endommagés
- Advertencia, Buscar daño/ no utilice si está dañado. Reemplace rasguñado por los oculares dañados.

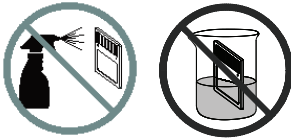


- **No direct contact with liquid/ Do not immerse**
- Aucun contact direct avec le liquide / pas immergé
- Sin contacto directo con líquido/No sumerge

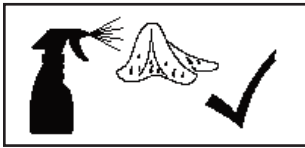


- **Clean with damp cloth sprayed with window cleaner or soapy water. Keep sensors clean and unobscured.**
- Nettoyer avec un chiffon humide pulvérisé avec nettoyant pour fenêtres ou eau savonneuse. Gardez les capteurs propres et exempts d'obstacles.
- Limpia con un paño húmedo rociado con limpiador de ventanas o agua jabonosa. Mantenga los sensores limpios y libres de obstáculos.

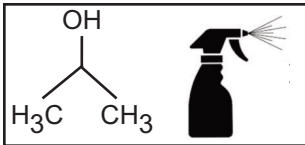


- **Disinfect helmet for each user or as needed.**
- Utilisez des désinfectants pour chaque nouvel utilisateur ou au besoin.
- Utilizar desinfectantes para cada nuevo usuario o según sea necesario.

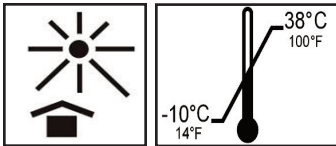


- **Store away from heat and transport in original packaging or similar/ Storage temperature -10°C to 38°C**
- Stocker à l'abri de la chaleur et du transport dans leur emballage d'origine ou similaire / température de stockage -10°C to 38°C
- Almacenar alejado del calor y el transporte en su embalaje original o similar/ temperatura de almacenamiento -10°C to 38°C



- **No tools required. User adjustments.**
- Aucun outil n'est requis. Réglages de l'utilisateur.
- No se requieren herramientas. Ajustes de usuario.



**Super
Singles™
240**




- **Press for 2 seconds for Grind Mode. Press again quickly to return to welding.**
- Appuyez pendant 2 secondes pour le mode Meulage. Appuyez à nouveau rapidement pour revenir à la soudure.
- Presione durante 2 segundos para el modo de molienda. Presione nuevamente rápidamente para regresar a la soldadura.
- **Press and release quickly for Delay**
- Appuyez et relâchez rapidement pour le délai.
- Presione y suelte rápidamente para la demora.

- **Press and release quickly to turn on Sensitivity. Press again to turn off Sensitivity.**
- Appuyez et relâchez rapidement pour activer la sensibilité. Appuyez sur againg pour désactiver la sensibilité.
- Presiona y suelta rápidamente para activar la Sensibilidad. Presione againg para desactivar la Sensibilidad.



Vision® 5X4 Exploded View

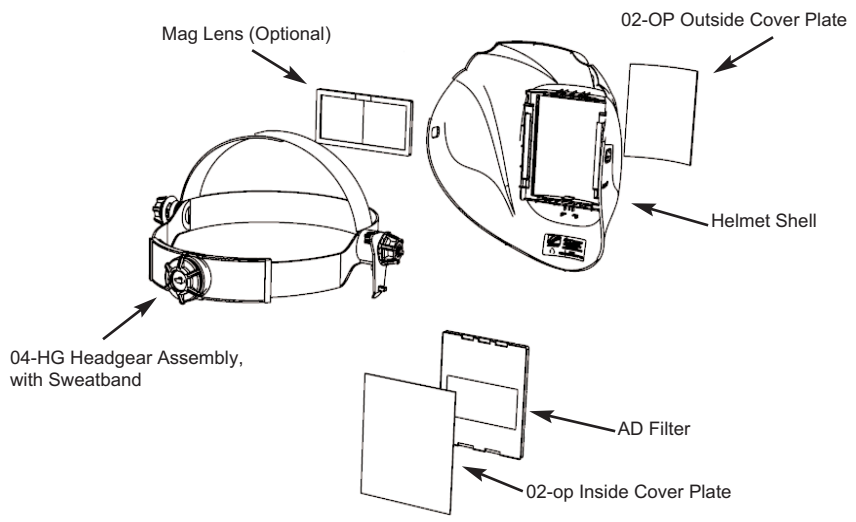

Hawk® 2 x 4 Exploded View

